

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena - Municipio

Descrizione:

Comune di Cesena - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-05-2022 09:26:50

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Barbieri Giulia

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Scadenza Documento: 31/12/2022
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Pratica antincendio in corso di ottenimento
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	ultima del 26/09/2019. Da programmare per il 2022
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Reperire rapporto di analisi sulla pavimentazione in foto (P-2 Zona H)


Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Reperire la relazione sulla tipologia delle vetrature delle porte (predisposta alcuni anni fa') .
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	ufficio urbanistica: per le postazioni VDT in corrispondenza del sottotetto, occorre verificare la destinazione d'uso
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Interdire all'accesso l'ufficio con il solaio pericolante. Ritinteggiare l'ufficio in foto in quanto la tempera tende a 'sfogliarsi'
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Estintori: sarebbe opportuno appenderli a circa 1,2 mt di altezza per renderli più facilmente raggiungibili
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	1) Ufficio contratti settore F: corridoio con porta verso scala che non si apre nel verso dell'esodo 2) Ala piazza del Popolo n.7: predisporre cartelli di esodo lungo la scala principale 3) ala nuova zona statistica - anagrafe: predisporre cartelli d'esodo lungo i corridoi

Prevenzione incendi

		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	predisporre allarme sonoro udibile nei vari ambienti del Municipio. Nelle aree in cui non è presente l'impianto di allarme, la squadra di emergenza è stata dotata di fischietti
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	Ove presenti
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Verificare comunque per porte tagliafuoco in nuovi uffici SUAP
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Prevenzione incendi		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	SUAP UNIONE DEI COMUNI: servizio accettazione pratiche 1. ricaricare molle porte tagliafuoco e verificare periodicamente 2. porta con maniglione lato foro annonario verificare che non venga chiusa a chiave durante orario lavoro
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Da verificare il funzionamento della porta automatica, in caso di interruzione della corrente elettrica (porta ingresso secondario n. 7) e mantenere chiuse tutte le Porte REI
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Integrare la cartellonistica di evacuazione (es. Uff. Centro stampa, zona F, P-2 zona G)
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Laboratorio centro stampa: scala in legno da sostituire. Ufficio tributi: scala portatile in alluminio non a norma




Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

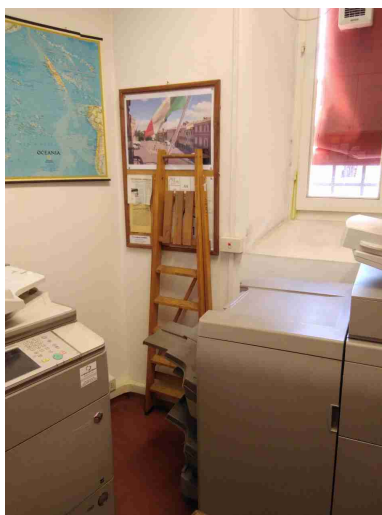

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

No

1. Scala in legno/metallo
Servizi sociali secondo piano
2. scala urbanistica in legno
manca di corrimano e strisce
antisdrucciolo

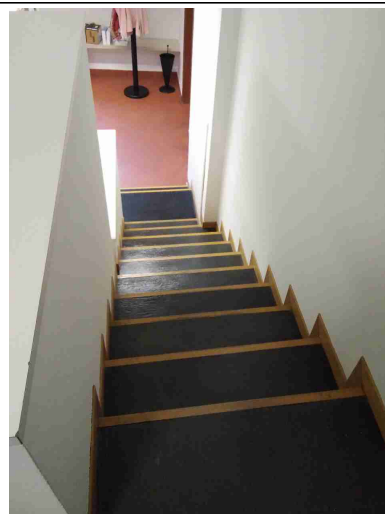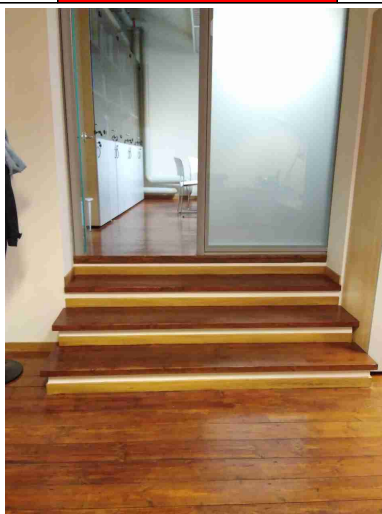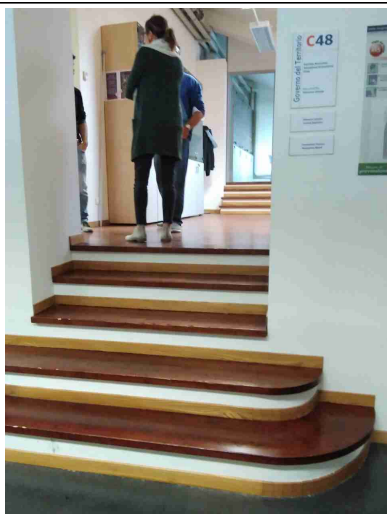

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

Da predisporre per:
1) scala verso ufficio
centralino
2) scala in legno / metallo
Servizi sociali secondo piano,
Zona C.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

No

P-3 lato rocca: parapetto finestra locale WC (Zona C), non conforme (inferiore ad 1 m)

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Archivio settore personale: sostituire scala portatile con una di altezza adeguata a raggiungere tutti i ripiani delle scaffalature




Illuminazione


I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

No


- Uffici Servizi sociali secondo piano: in numerosi uffici sono presenti ventilatori a soffitto in cui pale, girando, interrompono ad intermittenza la luce emessa dalle lampade creando fastidiosi problemi di illuminazione per gli operatori, occorre pertanto valutare lo spostamento di tali ventilatori in posizioni neutre rispetto i punti luce- Uffici urbanistica: posizionare le lampade in modo tale che non siano direttamente sopra gli

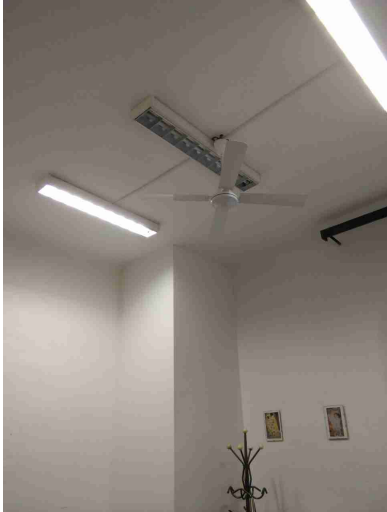Illuminazione		
		operatori
		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	cabina ascensore e zona H: richiedere evidenze manutenzioni e verifiche periodiche a EXC
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	ufficio urbanistica sottotetto finestra alta non è possibile regolare le lamelle delle persiane e riflettono su una postazione VDT.
		

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Gli RLS fanno presente che le temperature degli uffici sono elevate nel periodo estivo. Gli uffici lato est sono stati dotati di impianti di climatizzazione portatile. Il personale riferisce di altre criticità connesse alle alte temperature (es. Uff. C19) e in periodo invernale negli uffici dotati di infissi a vetro singolo (uff. C19 locale ex archivio)
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

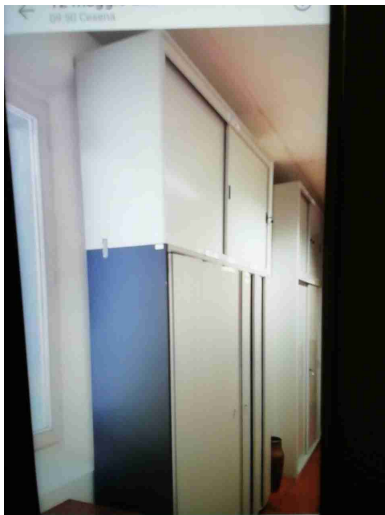Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	Fissare a muro gli armadi, in particolare quelli posti lungo le vie di esodo (es. zona F)
		
Buona condizione delle sedie?	No	Ufficio statistica A22: sedia senza schienale regolabile. Uff. Urbanistica: il personale riferisce che le sedie in finta pelle rossa, avendo il rivestimento consunto, macchiano gli abiti una volta che lavoratore le utilizza (particolarmente nelle giornate calde)
Scrivanie in buone condizioni?	Sì	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Uff. H12, C19,
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Installare tende alla veneziana all'interno degli uffici con postazioni VDT (es. Uff. Centro stampa, zona F, uff. H12, C19)

Rischi ufficio

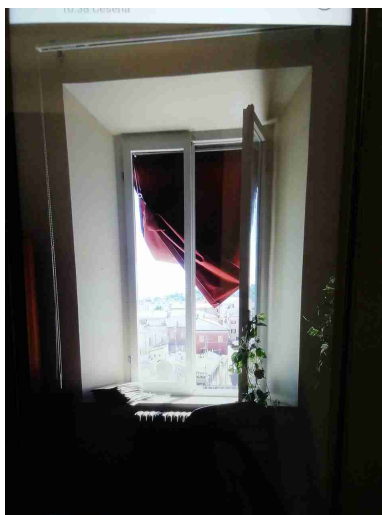

Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?

Si

Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?


Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Uffici servizi sociali con ricevimento pubblico: - ripristinare la funzionalità degli allarmi e predisporre negli uffici sprovvisti- orientare le scrivanie degli operatori in modo tale che gli utenti non siano posizionati tra la porta dell'ufficio e la scrivania degli operatori

Rischi ufficio

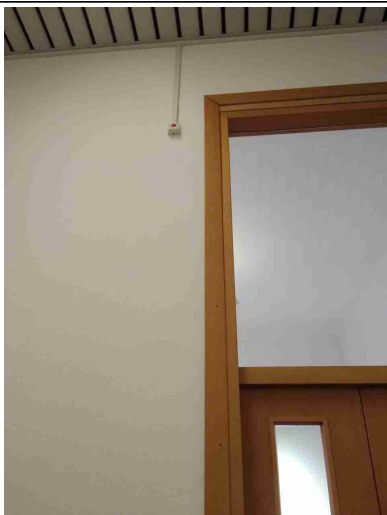

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Vano switch corridoio
ragioneria (terzo piano):
predisporre schermatura per il
rumore fastidioso



Firme

Referente Aziendale

Data

12-05-2022
09:26:50

X

Firme		
Consulente Ceccarelli Michele	Data 12-05-2022 09:26:50	